


INKBIRD

SMART HOME SMART LIFE

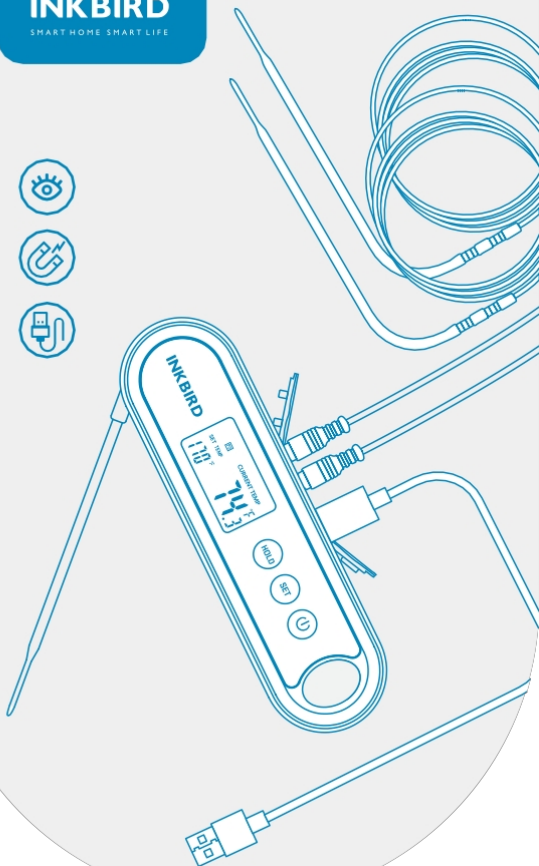

IHT-2XP

**Digitální potravinářský
teploměr se 2 externími
sondami**

Obsah

1	Přehled	01
2	Funkce a specifikace Schéma.....	01
3	produktu	02
4	Klíčová definice	03
5	Návod k obsluze	03-19
	• Průvodce nastavením • parametrů v menu pokynů • Provozní funkce vestavěné sondy (odpojení externích sond) • Funkce BBQ (zapojení externích sond)	
6	Otázky a odpovědi o abnormalitách	20
7	Důležité poznámky/upozornění—	21
8	Záruka na výrobek.....	22
9	Teplota masa & Graf propečení	23





Přehled

Tento teploměr s okamžitým měřením teploty potravin je kromě vestavěné sondy vybaven 2 zásuvkami pro externí sondy. Proto je možné měřit teplotu prostřednictvím 3 kanálů současně. Můžete jej použít k měření různých potravin, jako jsou steaky, krůtí, vepřové, kuřecí maso, ryby a nápoje atd. Pomáhá vám vařit při přesné teplotě pro každou konkrétní potravinu, je dobrým pomocníkem při vytváření dokonalých pokrmů pro vaši rodinu a přátele.

Funkce a specifikace

- Název produktu: Digitální teploměr na potraviny se 2 externími sondami
- Model výrobku: Sítka na boty s výsuvnou rukojetí IHT-2XP
- 3 nerezové sondy pro měření teploty
- Tepelně odolné, vodotěsné kabely sond
- Teplotní rozsah sond: -50,0 až 300 °C (-58,0 až 572 °F)
- Přesnost měření: $\pm 0,5$ °C/ $\pm 1,0$ °F
- Doba odečtu (vestavěná sonda): 2 sekundy
- Režim automatického vypnutí/uspání
- Přehledný podsvícený displej LCD
- Volitelné jednotky teploty °C a °F
- Funkce HOLD pro uzamčení naměřené teploty na displeji LCD
- Funkce ALARM, která vás upozorní, když naměřená teplota dosáhne nastavené teploty pro váš pokrm.
- Rozsah teplotní kalibrace: -4,9 °C ~ 4,9 °C / -9,9 °C ~ 9,9 °F
- Vodotěsnost IPX5
- Dobíjecí lithiová baterie, pohodlnější používání; Plně nabitá baterie trvá pouze 1 hodinu.
- Snadné skladování díky přiloženému háčku a magnetu
- 2letá záruka na výrobek

Schéma produktu

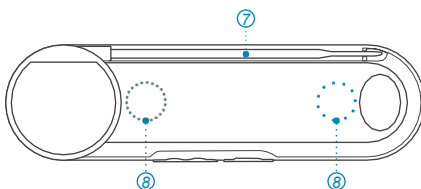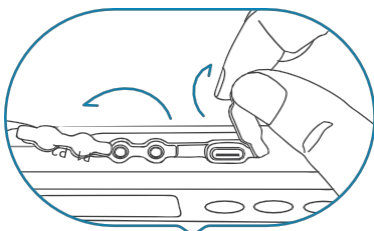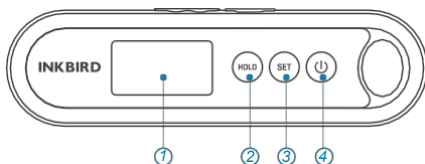

- ① LCD displej a podsvícení
- ② Tlačítko HOLD/UP
- ③ Tlačítko SET
- ④ Tlačítko POWER/DOWN

- ⑤ Zásuvky pro sondu 1/2
- ⑥ Port pro nabíjení baterie
- ⑦ Vestavěná sonda
- ⑧ Magnetická zadní strana

Klíčová definice

SET : Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund vstoupíte do nabídky pro nastavení funkcí. Během nastavování můžete stisknutím tlačítka vybrat funkce; stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund ukončíte a uložíte změny nastavení.

⏻ : Stisknutím tlačítka zařízení zapnete. V normálním režimu zařízení vypnete stisknutím a podržením tlačítka po dobu 2 sekund. V režimu nastavení stisknutím tlačítka snížíte hodnotu parametrů; dlouhým stisknutím tlačítka hodnotu parametrů rychle snížíte.

HOLD : V normálním režimu stisknutím tlačítka uzamknete nebo odemknete hodnotu aktuální teploty; stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 sekund přepnete zobrazení 3 kanálů. V režimu nastavení stisknutím tlačítka zvýšíte hodnotu parametrů; dlouhým stisknutím tlačítka rychle zvýšíte hodnotu parametrů.

Návod k obsluze

Nabídka pokynů

POLOŽKY MENU	DIS-PLAY	FUNKCE	ROZSAH NASTAVENÍ	DEFAULT NÍ HODNOTY
CF	CF	Celsia / Fahrenheita	°C nebo °F	°F
BEE	BEE	Klíčový zvuk	Zapnuto nebo vypnuto	NA
BLT	BLT	Doba aktivního podsvícení	5~60S	10S

ALM		Funkce alarmu pro vestavěnou sondu	ZAPNUTO/VYPN UTO	OFF
-----	---	--	---------------------	-----

TS	tS	Hodnota alarmu pro vestavěnou sondu	-50.0°C~300°C	77.0°C
			-58.0°F~572°F	170°F
CA	CR	Kalibrace teploty pro vestavěnou sondu	-4.9°C~4.9°C	0.0°C
			-9.9°F~9.9°F	0.0°F
ALM1	ALn1	Funkce alarmu pro externí sondu1	Zapnuto nebo vypnuto	NA
TS1	tS1	Hodnota alarmu pro externí sonda1	-50.0°C~300°C	77.0°C
			-58.0°F~572°F	170°F
CA1	CR1	Kalibrace teploty pro externí sonda1	-4.9°C~4.9°C	0.0°C
			-9.9°F~9.9°F	0.0°F
ALM2	ALn2	Funkce alarmu pro externí sondu2	Zapnuto nebo vypnuto	NA
TS2	tS2	Hodnota alarmu pro externí sonda2	-50.0°C~300°C	77.0°C
			-58.0°F~572°F	170°F
CA2	CR2	Kalibrace teploty pro externí sondu2	-4.9°C~4.9°C	0.0°C
			-9.9°F~9.9°F	0.0°F

Průvodce nastavením parametrů

Jednotka zobrazení teploty °C/°F

Krok 1: stisknutím a podržením tlačítka **SET** na 2 sekundy vstupte do nabídky pro nastavení funkcí a poté stisknutím tlačítka vyberte funkci CF.




Krok 2: stisknutím tlačítka **HOLD** nebo **⏻** vyberte možnost °C nebo °F. **POZNÁMKA:** Po změně jednotky teploty se všechny parametry vrátí na výchozí hodnoty.

Krok 3: stisknutím a podržením tlačítka **SET** po dobu 2 sekund ukončete a uložte změny. (Pokud během 30 sekund neprovedete žádnou operaci, všechny změny se automaticky uloží.)

Klíčový zvuk

Krok 1: stisknutím a podržením tlačítka **SET** na 2 sekundy vstupte do nabídky pro nastavení funkcí a poté stisknutím tlačítka vyberte funkci BEE.

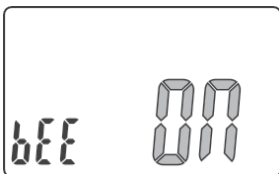


Krok 2: stisknutím tlačítka   vyberte možnost ON nebo OFF. **Krok 3:** stisknutím a

podržením 
tlačítka na 2

sekundy ukončete a uložte změny. (Pokud během 30 sekund neprovedete žádnou operaci, všechny změny se automaticky uloží.)

Doba aktivního podsvícení

Krok 1: stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 2 sekund vstoupíte do nabídky pro nastavení funkcí a poté stisknutím tlačítka zvolte funkci BLT.

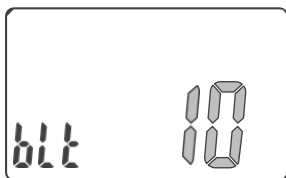

Krok 2: stisknutím tlačítka  nebo tlačítka  pro snížení nebo zvýšení


hodnoty; dlouhým stisknutím  nebo tlačítka  hodnotu rychle snížíte nebo zvýšíte.

(Doba aktivního podsvícení je nastavitelná v rozmezí 5 až 60 sekund.)

Krok 3: stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 2 sekund ukončete a uložte změny. (Pokud během 30 sekund neprovedete žádnou operaci, všechny změny se automaticky uloží.)

Funkce alarmu pro vestavěnou sondu

Krok 1: stisknutím a podržením tlačítka  na 2 sekundy vstupte do nabídky pro nastavení funkcí, poté stisknutím tlačítka vyberte funkci ALM.

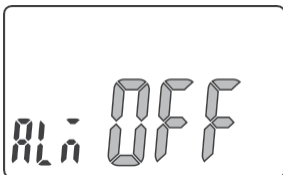

Krok 2: stiskněte **HOLD** nebo **U** pro volbu ON nebo OFF. **Krok 3:** stiskněte **SET** podržte tlačítko tlačítko na 2 sekundy pro ukončení a uložení změn. (Všechny změny se automaticky uloží se, pokud do 30 sekund nedojde k žádné operaci.)

Nastavení hodnoty alarmu pro vestavěnou sondu

Krok 1: stisknutím a podržením tlačítka **SET** po dobu 2 sekund vstoupíte do nabídky pro nastavení funkcí a poté stisknutím tlačítka zvolte funkci TS.




Krok 2: stisknutím tlačítka **HOLD** nebo tlačítka **U** pro snížení nebo zvýšení hodnoty; dlouhým stisknutím **HOLD** nebo tlačítka **U** hodnotu rychle snížíte nebo zvýšíte.

Krok 3: stisknutím a podržením tlačítka **SET** po dobu 2 sekund ukončete a uložte změny. (Pokud během 30

sekund neprovedete žádnou operaci, všechny změny se automaticky uloží.)

Kalibrace teploty pro vestavěnou sondu


Krok 1: stisknutím a podržením tlačítka **SET** na 2 sekundy vstupte do nabídky pro nastavení funkcí a poté stisknutím tlačítka vyberte funkci CA.

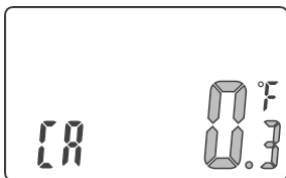

Krok 2: stisknutím tlačítka **HOLD** nebo tlačítka **⏻** pro snížení nebo zvýšení hodnoty; dlouhým stisknutím **HOLD** nebo tlačítka **⏻** hodnotu rychle snížíte nebo zvýšíte.


Krok 3: stisknutím a podržením tlačítka **SET** po dobu 2 sekund ukončete a uložte změny. (Pokud během 30 sekund neprovedete žádnou operaci, všechny změny se automaticky uloží.)

Pokud je aktuální teplota 75,5°F, po nastavení hodnoty CA na 0,3°F se na obrazovce zobrazí 75,8°F.

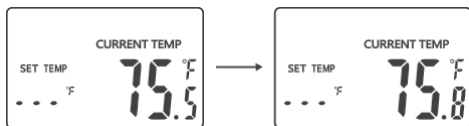

Funkce alarmu pro P1 (externí sonda 1)

Krok 1: stisknutím a podržením tlačítka **SET** na 2 sekundy vstupte do nabídky pro nastavení funkcí, poté stisknutím tlačítka vyberte funkci ALM1.

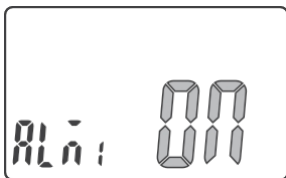

Krok 2: stisknutím tlačítka  **HOLD** vyberte možnost ON nebo OFF. **Krok 3:** stisknutím a podržením  tlačítka na 2 sekundy ukončete a uložte změny. (Pokud během 30 sekund neprovedete žádnou operaci, všechny změny se automaticky uloží.)

Nastavení hodnoty alarmu pro P1 (externí sonda 1)

Krok 1: stisknutím a podržením tlačítka  na 2 sekundy vstupte do nabídky pro nastavení funkcí a poté stisknutím tlačítka vyberte funkci TS1.



Krok 2: stisknutím tlačítka  nebo tlačítka  pro snížení nebo zvýšení hodnoty; dlouhým stisknutím  nebo tlačítka  hodnotu rychle snížíte nebo zvýšíte.

Krok 3: stisknutím a podržením tlačítka  na 2 sekundy

ukončíte činnost.

a uložte změny. (Všechny změny se automaticky

uloží se, pokud do 30 sekund nedojde k žádné operaci.)

Kalibrace teploty pro sondu P1 (externí sonda 1)

Krok 1: stisknutím a podržením tlačítka **SET** na 2 sekundy vstupte do nabídky pro nastavení funkcí a poté stisknutím tlačítka vyberte funkci CA1.



Krok 2: stisknutím tlačítka **HOLD** nebo tlačítka **⏻** pro snížení nebo zvýšení hodnoty; dlouhým stisknutím **HOLD** nebo tlačítka **⏻** hodnotu rychle snížíte nebo zvýšíte.


Krok 3: stisknutím a podržením tlačítka **SET** po dobu 2 sekund ukončete a uložte změny. (Pokud během 30 sekund neprovedete žádnou operaci, všechny změny se automaticky uloží.)

Pokud je aktuální teplota 75,5°F, po nastavení hodnoty CA1 na 0,3°F se na displeji zobrazí 75,8°F.



Funkce alarmu pro P2 (externí sonda 2)


Krok 1: stisknutím a podržením tlačítka **SET** na 2 sekundy vstupte do nabídky pro nastavení funkcí, poté stiskněte tlačítko pro vyberte funkci ALM2.

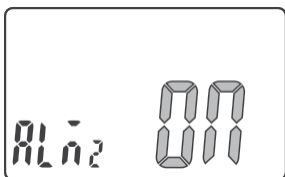

Krok 2: stiskněte **HOLD** nebo **⏻** pro volbu ON nebo OFF. **Krok 3:** stiskněte a podržte tlačítko **SET** na 2 sekundy pro ukončení a uložení změn. (Všechny změny se automaticky uloží se, pokud do 30 sekund nedojde k žádné operaci.)

Nastavení hodnoty alarmu pro P2 (externí sonda 2)

Krok 1: stisknutím a podržením tlačítka **SET** na 2 sekundy vstupte do nabídky pro nastavení funkcí, poté stiskněte tlačítko pro zvolte funkci TS2.

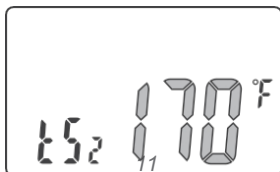


Krok 2: stisknutím tlačítka **HOLD** nebo tlačítka **⏻** pro snížení nebo zvýšení hodnoty; dlouhým stisknutím **HOLD** nebo tlačítka **⏻** hodnotu rychle snížíte nebo zvýšíte.

Krok 3: stisknutím a podržením tlačítka **SET** po dobu 2 sekund ukončete a uložte změny. (Pokud během 30 sekund neprovedete žádnou operaci, všechny změny se automaticky uloží.)

Kalibrace teploty pro P2 (externí sonda 2)


Krok 1: stisknutím a podržením tlačítka **SET** na 2 sekundy vstupte do nabídky pro nastavení funkcí a poté stisknutím tlačítka vyberte funkci CA2.

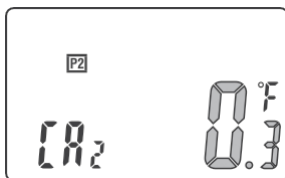

Krok 2: stisknutím tlačítka **HOLD** nebo tlačítka **⏻** pro snížení nebo zvýšení hodnoty; dlouhým stisknutím **HOLD** nebo tlačítka **⏻** hodnotu rychle snížíte nebo zvýšíte.

Krok 3: stisknutím a podržením tlačítka **SET** po dobu 2 sekund ukončete a uložte změny. (Pokud během 30 sekund neprovedete žádnou operaci, všechny změny se automaticky uloží.)

Pokud je aktuální teplota 75,5°F, po nastavení hodnoty CA2 na 0,3°F se na displeji zobrazí 75,8°F.

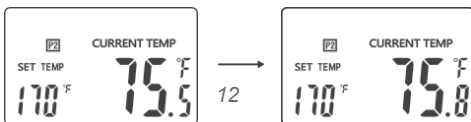


Provozní funkce vestavěné sondy (odpojení externích sond)


Zobrazení na obrazovce

Bez připojení externích sond je proudovým kanálem vestavěná sonda. Na LCD displeji se prioritně zobrazují údaje aktuálního kanálu.

Když je ALM=ON (funkce alarmu je zapnutá), zobrazí se obrazovka
zobrazí SET TEMP a alarmovou hodnotu sondy.

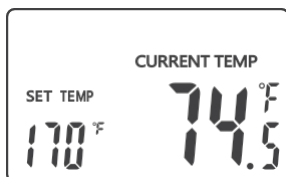

Pokud je ALM=OFF (funkce alarmu je vypnutá), zobrazí se obrazovka
zobrazí se SET TEMP a " ".

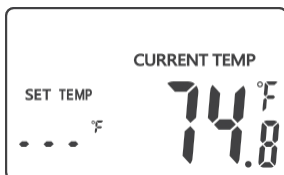

Zapnutí/vypnutí

Automaticky: Přístroj se automaticky zapne odklopením vestavěné sondy. Vypne se po složení sondy zpět.

Ručně: Stiskněte tlačítko  a zapněte zařízení. Bez ohledu na to, zda je sonda složená nebo rozložená, můžete zařízení vypnout stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 2 sekund.


Automatický restart: V rozloženém stavu sondy se zařízení automaticky uspí, pokud po dobu 3 minut neprobíhá žádná operace nebo se nezmění aktuální teplota. Pokud se v této situaci teplota náhle změní, zařízení se automaticky vrátí do provozu.

Funkce alarmu

Pokud nastavíte ALM jako OFF, funkce alarmu je vypnutá a na displeji se zobrazuje pouze aktuální naměřená teplota.

Když nastavíte ALM jako ON, funkce alarmu je zapnutá a na obrazovce se zobrazí hodnota alarmu (TS) a aktuální naměřená teplota.

Pokud aktuální teplota dosáhne alarmové hodnoty (TS), zobrazí se na displeji symbol . Mezitím vás přístroj upozorní zvukem "bi-bi-bi" opakujícím se v intervalu 2 sekund. A podsvícení zůstane aktivní po dobu 30 sekund.

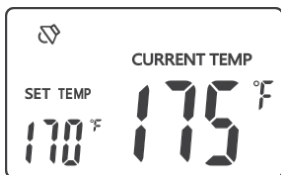

Jak zrušit alarm: ① Stisknutím libovolného tlačítka zrušíte alarm; ② Alarm se automaticky zastaví, pokud teplota klesne pod hodnotu alarmu.

Podsvícení


Podsvícení vám pomůže pohodlně kontrolovat data. Bez jakékoli operace zůstane podsvícení aktivováno po dobu parametru BLT a poté se automaticky vypne. Když je vypnuté, můžete jej aktivovat stisknutím libovolného tlačítka. Pokud sondu rozložíte, podsvícení se aktivuje automaticky, když sonda zjistí změnu teploty.

FUNKCE GRILOVÁNÍ (zapojení externích sond)


Zobrazení na obrazovce

Po připojení externí sondy P1 je sonda P1 aktuálním kanálem. Na LCD displeji se prioritně zobrazují údaje aktuálního kanálu. Na obrazovce se zobrazí symbol P1.

Když je ALM1=ON (funkce alarmu sondy P1 je zapnutá), na obrazovce se zobrazí SET TEMP a hodnota alarmu sondy P1.

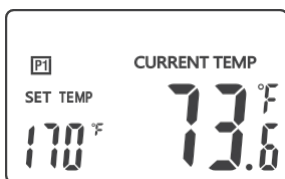


Když je ALM1=OFF (funkce alarmu sondy P1 je vypnutá), na displeji se zobrazí SET TEMP a "• • •".

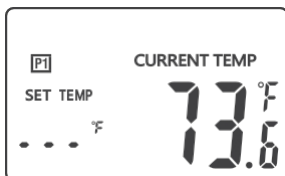


Po připojení externí sondy P2 je sonda P2 aktuálním kanálem. Na LCD displeji se prioritně zobrazují data aktuálního kanálu. Na obrazovce se zobrazí symbol P2.


Když je ALM2=ON (funkce alarmu sondy P2 je zapnutá), na obrazovce se zobrazí SET TEMP a hodnota alarmu sondy P2.

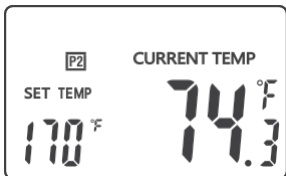

Když je ALM2=OFF (funkce alarmu sondy P2 je vypnutá), na obrazovce se zobrazí SET TEMP a " _ ".

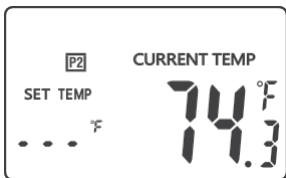

Pokud připojíte obě externí sondy současně, obě externí sondy jsou proudovými kanály. Na LCD displeji se střídavě zobrazují data obou externích sond s frekvencí 0,5 Hz.

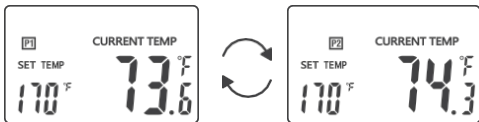



Funkce alarmu 1 a 2

Pokud nastavíte ALM1 (nebo ALM2) jako OFF, funkce alarmu sondy P1 (nebo P2) je vypnutá a na obrazovce se zobrazuje pouze aktuální naměřená teplota.

Pokud nastavíte ALM1 (nebo ALM2) jako ON, funkce alarmu sondy P1 (nebo P2) je zapnutá a na obrazovce se zobrazí alarmová hodnota sondy P1(nebo P2) (TS1/2) a aktuální naměřená teplota.

Symbol  se na obrazovce zobrazí, pokud je aktuální teplota dosáhne alarmové hodnoty (TS1/TS2).

Zařízení vás mezitím upozorní zvukem "bi-bi-bi", který se opakuje v intervalu 2 sekund. A na 60 sekund se aktivuje podsvícení.

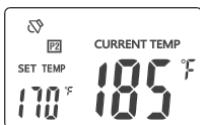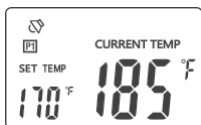

Jak zrušit budík:

- ① Stisknutím libovolného tlačítka alarm zrušíte;
- ② Alarm se automaticky zastaví, pokud teplota klesne pod hodnotu alarmu.

Poznámka:

Při použití externích sond

1. Vnější sondy umístěte dovnitř trouby, pokud používáte trouby;
2. Ujistěte se, že jsou vnější sondy zasunuty do nejtlustší střední části masa; vyhněte se kostem a tuku;
3. Dbejte na to, aby se kabely sondy nacházely mimo dosah vytlačování a ohně;
4. Teploměr umístěte nebo zavěste mimo oheň.

Podsvícení

Podsvícení vám pomůže pohodlně kontrolovat data. Bez jakékoli operace zůstane podsvícení aktivováno po dobu parametru BLT a poté se automaticky vypne. Když je vypnuté, můžete jej aktivovat stisknutím libovolného tlačítka. Pokud sondu rozložíte, podsvícení se aktivuje automaticky, když sonda zjistí změnu teploty.

Přepnutí displeje

Stisknutím a podržením tlačítka  po dobu 3 sekund přepnete na zobrazení údajů vestavěné sondy. Obrazovka se automaticky vrátí k zobrazení dat aktuální sondy. kanálů za 20 sekund, pokud již nedojde k ručnímu přepnutí.

Otázky a odpovědi o abnormalitách

Otázka 1: Co můžete dělat, pokud se na obrazovce zobrazí "Er", "---" nebo jiné neobvyklé hodnoty?

Odpověď: Kontaktujte prosím INKBIRD včas.

.....

Otázka 2: Co můžete udělat, když se po vložení externí sondy do konektoru P1 na obrazovce nezobrazí žádná hodnota P1?

Odpověď: Postupujte takto:

- ① odpojte externí sondu;
- ② znovu jej zasuněte do konektoru P1 stálou silou;
- ③ otočte zástrčku konektoru, abyste se ujistili, že je dobře připojena.
kontakt s konektorem P1.

Pokud se problém se zobrazením stále nepodařilo vyřešit nebo pokud obrazovka zobrazuje "Er1", obraťte se na společnost INKBIRD.

.....

Otázka 3: Co můžete udělat, pokud se po vložení externí sondy do konektoru P2 na obrazovce nezobrazí žádná hodnota P2?

Odpověď: Postupujte takto:

- ① odpojte externí sondu;
- ② znovu jej zasuněte do konektoru P2 stálou silou;
- ③ Otočte zástrčku konektoru, abyste se ujistili, že má dobrý kontakt s konektorem P2.

Pokud se problém se zobrazením stále nepodařilo vyřešit nebo pokud obrazovka zobrazuje "Er2", obraťte se na společnost INKBIRD.

.....

Otázka 4: Proč nelze teploměr zapnout/vypnout sklopením/rozložením sondy?

Odpověď: **Zkontrolujte**, zda nejsou obě externí sondy zapojeny do obou konektorů. Funkce rozpojení na zapnutí může fungovat pouze bez externích sond.

.....

Otázka 5: Lze teploměr používat během nabíjení baterie?

Odpověď: Ano.

Důležité poznámky/upozornění

- Nedovolte, aby se sondy nebo kabely sond dotýkaly ohně, jinak by mohlo dojít k jejich spálení a roztavení.
- Pokud je hodnota na displeji příliš vysoká nebo se příliš rychle zvyšuje, zasuňte sondu dostatečně hluboko do masa.
- Pro zjištění teploty masa by měly být sondy vloženy do nejsilnější části masa. Vyhněte se kostem a tuku.
- Při čištění nebo používání sond používejte rukavice. Nedotýkejte se sond ani kabelů bezprostředně po použití, jinak může dojít k opaření nebo bodnému poranění.
- Abyste předešli možnému poškození, držte sondy mimo dosah dětí.
- Po použití sondy vyčistěte a vysušte na vzduchu.
- Teploměr neponořujte do vody, můžete jej však opláchnout vodou.
- Nečistěte konektor každé sondy vodou, jinak by mohlo dojít ke špatnému kontaktu.
- Nepoužívejte sondy z nerezové oceli v mikrovlnných troubách.
- Nepoužívejte výrobek mimo teplotní rozsah od -50 °C do 300 °C (-58°F až 572°F), jinak může dojít k jeho poškození.
- Děti ve věku 12 let nebo mladší by jej měly používat s vedením rodičů.

Záruka na výrobek

Na tuto položku se vztahuje dvouletá záruka na vady součástí nebo zpracování. Během této doby budou výrobky, které se ukáží jako vadné, podle uvážení společnosti INKBIRD bezplatně opraveny nebo vyměněny.

Tabulka teploty a propečení masa

MEAT	Rare	M.Rare	Střední	M.Well	Hotovo
Hovězí maso	49°C/ 120°F	54°C/ 130°F	60°C/ 140°F	66°C/ 150°F	77°C/170°F
Telecí maso	49°C/ 120°F	54°C/ 130°F	60°C/ 140°F	66°C/ 150°F	77°C/170°F
Jehněčí	49°C/ 120°F	54°C/ 130°F	60°C/ 140°F	66°C/ 150°F	77°C/170°F
Vepřové maso					63°C/145°F
Kuře					74°C/165°F
Krocan					74°C/165°F
Ryby					63°C/145°F
Hamburger					75°C/167°F
GRILOVÁNÍ Kouř					102°C~110°C/ 216°F~230°F
Horký kouř					52°C~80°C/ 126°F~176°F
Studený kouř					20°C~30°C/ 68°F~86°F

INKBIRD TECH.C.L.

Support@inkbird.com

Adresa továrny: 2 Pengxing Road, Luohu District, Shenzhen, Čína.

Adresa kanceláře: 68 Guowei Road, Xianhu Community, Liantang, Luohu District, Shenzhen, Čína.



V3.0